
Motion Studio 教程 2 我的第一支程序 - XY 平台点对点运动

说明

本程序实现 2 轴点对点运动, 你可以由此程序发现 BASIC 实现轴的顺序动作是如何的方便. 废话不多说, 开始进入正题!

此项目使用了 Motion Studio 内建的 4 轴虚拟控制器,并对虚拟控制器的 0 轴与 1 轴进行操作. 程序运行后会先移动到 P1 点,延迟 2 秒后,再移动到 P2 点.

P1(10000, 5000), **P2**(20000, 10000)

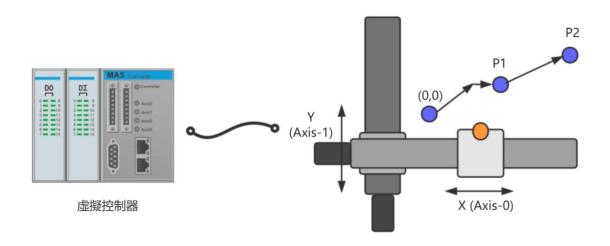

工具/原料

- Motion Studio v1.9.5.1
- Motion Runtime v1.9.5.1

主步骤

步骤 1 - 与控制器建立连接

步骤 2 - 创建新的项目

步骤 3 - 设置 Axis 与 I/O 硬件参数

步骤 4- 编写代码与运行程序

步骤 1 - 与虚拟控制器建立连接

(1). 初次打开 Studio 后,Motion Studio 与控制器两者尚未建立连接,需要先与控制器建立连接。请选择工具列



(2). 因为我们计划使用虚拟控制器, 所以请选择模拟器, 并选择 MAS-324X Simulator (4 轴虚拟控制器)



< 注意 >

当您是连接实体控制器时,请选择以太网,并输入控制器的 IP 地址和 IP 端口,点击 <应用 > ,与控制器建立连接。当 Motion Studio 和 Motion Runtime 是同一台电脑, IP 地址请数入 127.0.0.1, IP 端口请输入 6000


步骤 2 - 创建新的专案

与控制器连接好后, 就可以在此控制器的基础上建立新的项目

(1). 点击工具列上的新建项目 , 创建新的专案




(2). 选择专案类型为 (Empty),并输入工程要保存的(路径)与(名称),点击 (确定)后将创建一个新的工程。

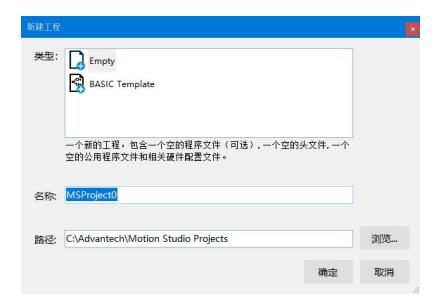

(3). 项目建立后,会紧接着跳出 [新建程序] 视窗,请输入您的程序名称,下面我们输入"Test01",点击 (确定)后将 创建一个名称为 Test01.bas 程序。



(4). 项目建立后,可以看到如下的画面

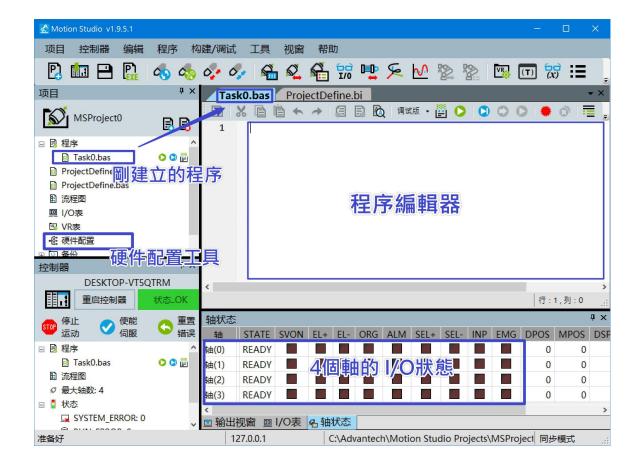

< 注意 >

- 1. 名称只能是字母/数位/底线
- 2. 创建专案会同时创建一个与专案名相同的资料夹,请勿在 Studio 外私自更改档(资料夹)的名称/内容! 因为资料夹名称要与专案工程名称一致,否则 Controller 将不识别。


步骤 3 - 设置 Axis 与 I/O 硬件参数

在开始编写程序前,您可能需要配合实际的机构设置硬件参数,例如 轴的 ORG, LMT+/-传感器的有效位准,停止模式,位移单位.. 等等,



如需要修改硬件参数,点击[配置]按钮,会出现下面视窗,修改您需要修改参数的即可.修改完成后 IDE 会自动生成配置档,并下载到 Motion Runtime.

这里由于我们使用的是虚拟控制器, 因此使用虚拟控制器的参数的预设值就可以.

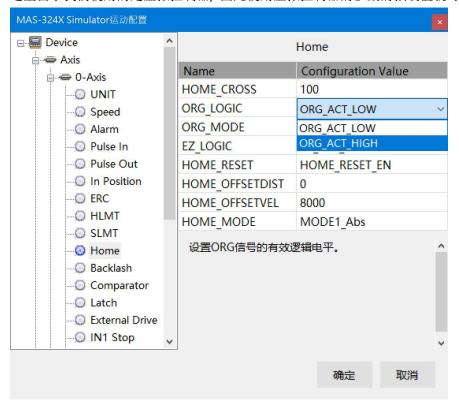

步骤 4 - 编写代码与运行程序

(1). 在编辑视窗内输入下面 5 行代码, (绿色字体为注释)

BASE 0, 1 '选择轴 0,1 参与运动

MOVE 10000, 5000 '对轴 0,1下 MOVE 移动命令, 相对移动到 P1 点

WAIT DONE '等待轴 0,1 运动停止

SLEEP 2000 '延迟 2 秒, 并等待延迟时间到


LINE 10000, 5000 '对轴 0,1 下 LINE 移动命令, 相对移动到 P2 点

WAIT DONE '等待轴 0,1 运动停止

程序重点: 利用了 WAIT DONE 指令,等待前一动作完成后,再执行下一动作,让动作可以顺序执行.

输入完成后,点击[编译]按钮,编译结果可以在输出视窗中检视.如编译成功则可再点击[调适运行]按钮,运行编译好的程序.

(Note: 也可以在游标所在行点击 [设置断点], 再运行即可运行到指定的断点)

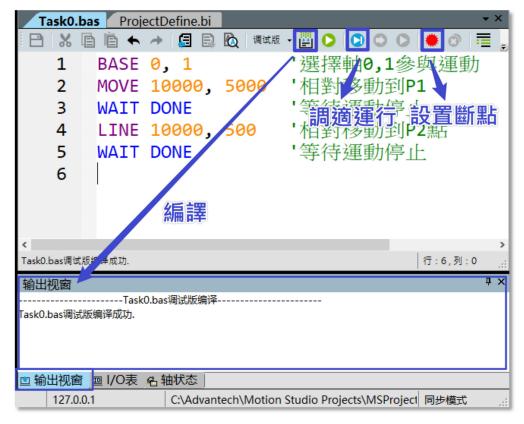

(2).观看程序运行效果


有 2 个工具可以观看运行效果: 1. 编 轴状态工具 2. 5 3D Path 轨迹工具




从轴状态工具中,可以看到 DPOS(理论位置) 与 MPOS(实际位置)发生变化



开启(3D Path)工具可看到 Axis 0, Axis1 移动的结果。

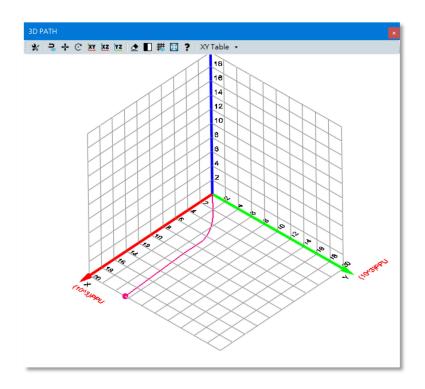

< 提示:如何快速查询指令定义 >

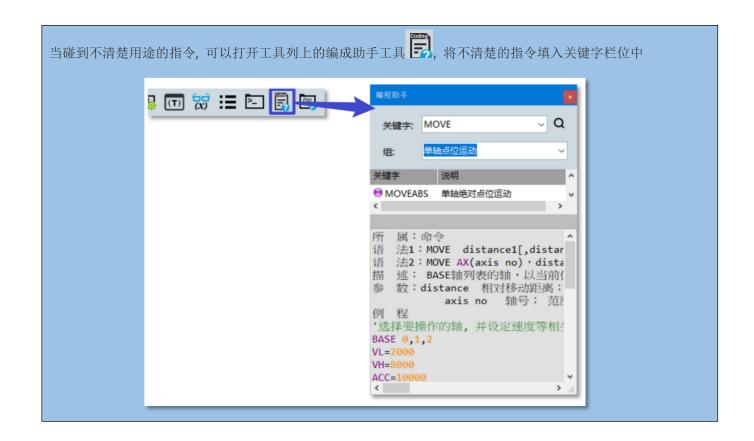

更多信息可到 Motion Studio 官网: http://mas.advantech.com.cn